FABRICANTES DE BASCULAS TORREY S.A. DE C.V.

BASCULA ELECTRÓNICA COLGANTE

SERIE CRS

MANUAL DE USUARIO

REVISIÓN 1.0

IMPORTANTE: ANTES DE OPERAR SU BÁSCULA, FAVOR DE LEER ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN…… 3

PRECAUCIONES IMPORTANTES..... 4

CARACTERISTICAS…… 5

ACCESORIOS INCLUIDOS..... 7

LOCALIZACIÓN DE PARTES..... 8

OPERACIÓN DE LA BÁSCULA SIN CONTROL REMOTO..... 9

MENSAJES DEL DISPLAY..... 10

OPERACIÓN DE LA BÁSCULA CON CONTROL REMOTO …….... 11

- APAGADO DE LA BÁSCULA …….. 11
- ESTABLECER A CERO ……..... 11
- FIJACIÓN DE TARA 13
- SUMA DE PESAJES 14
- BORRADO DE MEMORIAS 16

USO DE LA BATERÍA Y AHORRO DE ENERGÍA 16

- VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA 16
- RECARGA DE LA BATERÍA 16
- BAJO VOLTAJE 17
- AHORRO DE ENERGÍA Y AUTO APAGADO 17

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 18

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE FALLAS 19

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 21

DISTRIBUIDOR:_____

_____

DIRECCION:_____

_____

TELÉFONO:_____

DIA DE COMPRA:_____

MODELO:_____

NUMERO DE SERIE:_____

INTRODUCCION

ESTIMADO CLIENTE LE AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE ASEGURAMOS QUE OBTENDRÁ LA MÁXIMA SATISFACCIÓN DE SU ADQUISICIÓN. SUGERIMOS QUE LEA EL MANUAL CUIDADOSAMENTE, Y ASEGÚRESE DE TENERLO A LA MANO PARA PRÓXIMAS CONSULTAS.

NOTA: TODOS LOS EJEMPLOS EN ESTE MANUAL FUERON DESARROLLADOS EN UNA BÁSCULA CRS-15000

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1.-LEA EL MANUAL ANTES DE OPERAR LA BÁSCULA.

2.-NO ABRA LA BÁSCULA POR SU CUENTA O SU GARANTÍA SERÁ CANCELADA.

3.-NUNCA PRESIONE EL TECLADO CON OBJETOS TALES COMO LÁPICES, PLUMAS, NAVAJAS U OTROS OBJETOS PUNZO CORTANTES.

4.-UTILICE UN ADAPTADOR DE 120 VCA A 9VCC 1,5A PARA EVITAR UNA SOBRECARGA O VARIACIONES DE VOLTAJE.

5.- NUNCA LAVE LA BÁSCULA A CHORRO DE AGUA (PARA MAYOR INFORMACIÓN LEA LA SECCIÓN DE “MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA”). DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE SU BÁSCULA NO EXPONERLA A GOTEO NI SALPICADURAS.

6.-NO UTILICE SOLVENTES O DETERGENTES PARA LA LIMPIEZA DE SU BÁSCULA SOLAMENTE UTILICE UN TRAPO HÚMEDO.

7.-SOLO PERSONAL AUTORIZADO Y CALIFICADO DEBERÁ CHECAR Y REPARAR SU BASCULA.

8.-NO SOBREPASE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE SU BÁSCULA. (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PAG 21)

9.-ANTES DE USAR LA BASCULA, VERIFIQUE EL VOLTAJE DE LA BATERÍA. (VER VERIFICACIÓN DE BATERÍA PAG.16)

10.-RECARGUE LA BATERÍA PERIÓDICAMENTE. (SI LA BATERÍA SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE CARGADA, EL TIEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO ES DE 80h).

11.-VERIFIQUE QUE EL GANCHO, EL PERNO Y LAS DEMÁS PARTES DE UNIÓN DE LA BASCULA SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES.

12.-LA BÁSCULA DEBE PERMANECER DE 3 A 5 MINUTOS ENCENDIDA ANTES DE EMPEZAR A UTILIZARSE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CRS-500, CRS-1000, CRS-5000, CRS-10000 Y CRS-15000

MODELO	CRS-500	CRS-1000	CRS-5000	CRS-10000	CRS-15000
CAPACIDAD MAX.	500 KG	1000 KG	5000 KG	10000 KG	15000 KG
DIVISION MIN.	0,2 KG	0,5 KG	2 KG	5 KG	5 KG
TARA MAX.	500 KG	1000 KG	5000 KG	10000 KG	15000 KG
PESO DE LA BÁSCULA	4.5 KG	4.5 KG	24 KG	44 KG	60KG
BATERÍA	6V/5AH	6V/5AH	6V/10AH	6V/10AH	6V/10AH

CLASE DE EXACTITUD	III (MEDIA)
TIEMPO DE ESTABILIDAD DE LECTURA	< 10 SEG.
DIMENSIÓN DE DÍGITOS DEL DISPLAY	1.2” (30MM)
RANGO DE TEMP. DE OPERACIÓN	-10 A 40 º C (14 A 104 º F)
RANGO DE TEMP. DE ALMACENAJE	-20 A 50 º C (-4 A 122 º F)

NOTA: EL NUMERO DE SERIE DE ESTE PRODUCTO PUEDE SER ENCONTRADO EN LA PARTE TRASERA DE LA BÁSCULA. LE SUGERIMOS QUE ESCRIBA ESTE NUMERO Y EL MODELO CORRESPONDIENTE EN EL ESPACIO DE LA HOJA CONTIGUA Y TENERLOS COMO UNA PRUEBA DE SU ADQUISICIÓN Y PARA SU IDENTIFICACIÓN EN CASO DE PERDIDA O FUTURAS CONSULTAS.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
EL DISPLAY ESTA INESTABLE	LA CARGA ESTA INESTABLE	ESTABILICE LA CARGA
	LA HUMEDAD ESTA AFECTANDO LA BASCULA	PONGA LA BÁSCULA EN UN AMBIENTE MAS SECO.
AL VACIAR LA BASCULA NO MUESTRA “0” KG	DESPUÉS DE ENCENDERLA SE USO INMEDIATAMENTE	UTILÍCELA EN UN LAPSO DE 3-5 MINUTOS.
	LA BASCULA HA ESTADO DEMASIADO TIEMPO EN EL SUELO	MANTÉNGALA COLGADA EN ALGÚN DEPOSITO O BODEGA
EL ERROR SOBRE EL PESO ES GRANDE.	EL PRODUCTO SE COLGÓ EN FORMA INCORRECTA.	EL GANCHO DEBE DE ESTAR BALANCEADO.
EL ALCANCE DEL CONTROL ES MUY CORTO	LA PANTALLA DEL RECEPTOR ESTA SUCIA.	LIMPIE LA PANTALLA DEL RECEPTOR
	LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO ESTA BAJA	REMPLACE LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO
EL VOLTAJE DE LA BATERÍA NO AUMENTA	LA BATERÍA ESTA DAÑADA	REMPLACE LA BATERÍA POR UNA EN BUEN ESTADO.
	LA TOMA DE ENERGÍA NO FUNCIONA	VERIFIQUE LA SALIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

BASCULA ELECTRÓNICA MODELO CRS

CARACTERÍSTICAS

- PARA USO GRÚA
- DISPLAY DE LED (30 MM)
- FÁCIL REEMPLAZO DE BATERÍA
- ADAPTADOR ca/cc (9V/1,5A)
- BATERÍA RECARGABLE
- ALCANCE MÁXIMO DE CONTROL REMOTO: 10M

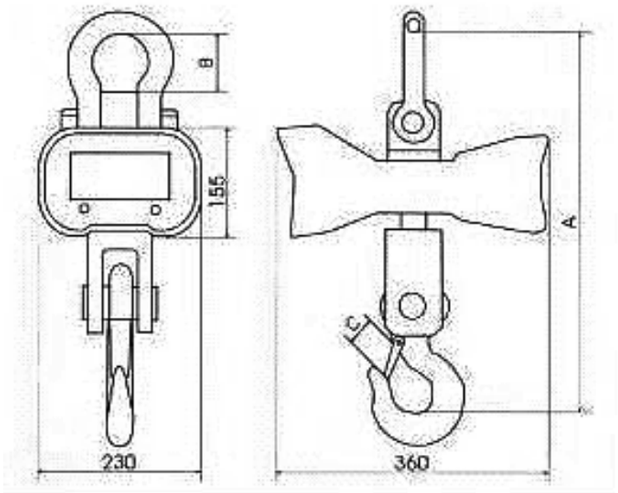

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso Neto (kg)
CRS-500	380	85	25	4.5
CRS-1000	380	85	25	4.5
CRS-5000	730	100	55	24
CRS-10000	850	120	70	44
CRS-15000	900	140	70	60

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE FALLAS

ANTES DE LLAMAR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA SERVICIO POR UN MAL FUNCIONAMIENTO, LE SUGERIMOS REVISE EL MANUAL CUIDADOSAMENTE PARA DESCARTAR UN MAL ENTENDIMIENTO DEL USO DE LA BÁSCULA. DESPUÉS REVISE LA GUÍA PARA LOCALIZACIÓN DE FALLAS. SI NO ENCONTRÓ EL PROBLEMA, CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
LA BÁSCULA NO ENCIENDE	LA BATERÍA ESTA DAÑADA	REMPLACE LA BATERÍA
	LAS TERMINALES DE LA BATERÍA ESTÁN FLOJAS.	APRIETE LAS TERMINALES
	BAJA BATERÍA	CONECTE EL ADAPTADOR Y RECARGUE LA BATERÍA.
EL DISPLAY ESTA INESTABLE	EL VOLTAJE ESTA BAJO.	APAGUE LA BÁSCULA Y RECARGE LA BATERÍA.
LA LUZ DE LA BATERÍA NO ENCIENDE	EL ADAPTADOR ESTA DAÑADO	REMPLACE EL ADAPTADOR
	EL ADAPTADOR NO ALIMENTA CORRECTAMENTE	VERIFIQUE LA SALIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

UNA DE LAS GRANDES VENTAJAS DE ADQUIRIR ESTE MODELO DE BASCULA ES QUE REQUIERE UN MÍNIMO DE MANTENIMIENTO Y ES MUY SIMPLE CONSERVARLA EN ESTADO FAVORABLE.

- NUNCA LAVE SU BÁSCULA A CHORRO DE AGUA, NO LA EXPONGA A GOTEO NI SALPICADURAS. PARA LIMPIAR UTILICE UNA FRANELA HÚMEDA Y LIMPIE CADA UNO DE LOS COMPONENTES.
- PARA REMOVER ACEITE O SUSTANCIAS GRASOSAS, UTILICE UN TRAPO LIMPIO Y SECO.
- NO UTILICE DETERGENTES O SOLVENTES PARA LIMPIAR SU BÁSCULA.
- PERIÓDICAMENTE REVISE EL JACK DEL ADAPTADOR CA/CC PARA ASEGURARSE QUE SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES. ESTO ES QUE NO SE HAYA QUEBRADO O SE VEA GOLPEADO.
- PERIÓDICAMENTE REVISE EL ADAPTADOR CA/CC Y ASEGÚRESE QUE EL CABLE NO ESTE TRENZADO O ENREDADO.
- NO EXPONGA SU BASCULA A TEMPERATURAS DEBAJO DE -10 º C (14 º F) O SUPERIOR A 40 º C (104 º F).
- NUNCA PRESIONE EL TECLADO CON OBJETOS PUNZO CORTANTES. TALES COMO LÁPICES, PLUMAS, NAVAJAS, ETC.
- NO ABRA LA BÁSCULA POR SU CUENTA
- SOLO PERSONAL AUTORIZADO DEBERÁ CHECAR O REPARAR SU BÁSCULA.

ACCESORIOS INCLUIDOS

1.- ADAPTADOR POTENZA CA/CC 9V CC 1,5 A

2.- CONTROL REMOTO.

3.- 2 BATERÍAS AA (PARA EL CONTROL REMOTO).

LOCALIZACIÓN DE PARTES

- TECLADO

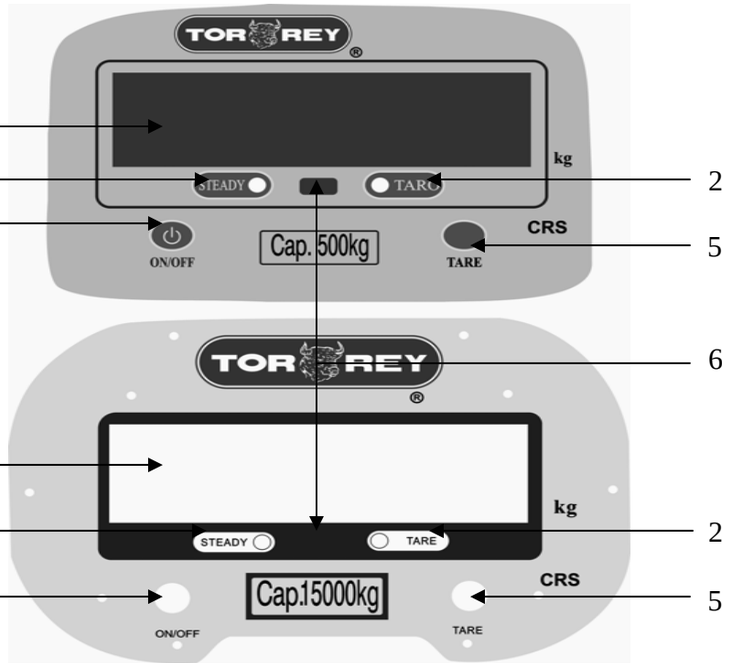

1.-DISPLAY
2.-INDICADOR DE TARA
3.-INDICADOR DE CERO.
4.-ENCENDIDO Y APAGADO.
5.-TECLA DE TARA.
6.- RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO.

- **BAJO VOLTAJE**

CUANDO LA BATERÍA TENGA UN VOLTAJE DE [U 5.80] ,EL DISPLAY COMENZARÁ A PARPADEAR, PERO PODRÁ SEGUIR FUNCIONANDO MIENTRAS LA BATERÍA PERMANEZCA EN ESTE VALOR DE VOLTAJE, CON UN VOLTAJE MENOR LA BÁSCULA SE APAGARÁ.

- **AHORRO DE ENERGÍA Y AUTO APAGADO**

CUANDO LA BASCULA NO HA SIDO UTILIZADA POR MAS DE 15 MINUTOS EL DISPLAY MOSTRAR UNA BARRA PARPADEANDO [–], AL AGREGAR PESO A LA BÁSCULA ESTA SIGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.

CUANDO LA BASCULA NO HA SIDO UTILIZADA POR MAS DE 75 MINUTOS SE APAGARA AUTOMÁTICAMENTE.

- **BORRADO DE MEMORIAS**

PRESIONE LA TECLA **[**CLEAR**]** Y DESPUES LA TECLA **[**MR**]** Y CON ESTO BORRARA LAS PESADAS PREVIAMENTE ALMACENADAS.

USO DE LA BATERÍA Y AHORRO DE ENERGÍA

- **VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA**

I	AL PRESIONE LA TECLA [ON/OFF] DE LA BASCULA, Y EL DISPLAY MOSTRARÁ [U 6.**] INDICANDO EL VOLTAJE ACTUAL DE LA BATERÍA.
II	AL PRESIONE LA TECLA [OFF] DEL CONTROL POR 3 SEG., Y EL DISPLAY MOSTRARÁ [U 6.**] INDICANDO EL VOLTAJE ACTUAL DE LA BATERIA.
III	PRESIONE LA TECLA [MR], EL DISPLAY MOSTRARÁ [SHIFT], DESPUÉS PRESIONAR LA TECLA [F1], EL DISPLAY MOSTRARÁ [U 6.**] INDICANDO EL VOLTAJE ACTUAL DE LA BATERIA., PRESIONE LA TECLA [MR] PARA REGRESAR A MODO DE PESADO.

PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA MANTÉNGALA CARGADA A MÁS DE 6V.

- **RECARGA DE LA BATERÍA**

CONECTE EL ADAPTADOR AC/CC, VERIFIQUE QUE ENCIENDA LA LUZ VERDE. ESTO INDICA QUE LA BATERÍA SE ESTA RECARGANDO, CUANDO LA LUZ CAMBIE A ROJO LA BATERÍA ESTARÁ TOTALMENTE CARGADA.
NOTA: EL TIEMPO APROXIMADO DE RECARGA DE LA BATERÍA ES DE 8h, UN TIEMPO MAYOR DE RECARGA NO CAUSARÁ DAÑO EN LA BATERÍA. A CARGA COMPLETA EL TIEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO DE LA BATERÍA ES DE 80 HORAS.

OPERACIÓN DE LA BÁSCULA SIN CONTROL REMOTO

1.- PRESIONE LA TECLA

DURANTE 3 SEG. PARA ENCENDER O APAGAR LA BÁSCULA SEGÚN SEA EL CASO. AL ENCENDER, EL DISPLAY MOSTRARÁ LA CAPACIDAD Y EL VOLTAJE DE LA BATERÍA ACTUAL **[**U 6.****]**.

DESPUÉS DE ESTO INICIARA UNA CUENTA REGRESIVA EN EL DISPLAY **[**99999**]** ~ **[**00000**]**, AL TERMINO, MOSTRARÁ **[** 0**]**KG, Y SE ENCENDERÁ EL INDICADOR DE CERO EN ESTE MOMENTO LA BASCULA ESTA LISTA PARA PESAR.

2.- PRESIONE LA TECLA

SI USTED NO DESEA QUE SE TOME EN CUENTA EL PESO DE ALGÚN CONTENEDOR DURANTE EL PROCESO DE PESADO.

OPERACIÓN	DISPLAY	
PRESIONE LA TECLA [TARE]	[0]	NOTA: DESPUÉS DE HABER COLGADO EL CONTENEDOR EN LA BASCULA PRESIONE LA TECLA [TARE], Y EL DISPLAY MOSTRARA [0] AL MISMO TIEMPO SE ENCENDERÁ EL INDICADOR DE TARA. AL COLOCAR EL PRODUCTO DENTRO DEL CONTENDOR EL DISPLAY NOS MOSTRARA SOLO EL PESO DEL PRODUCTO, SIN CONTENEDOR.

PARA BORRAR ESTA FUNCIÓN RETIRE EL CONTENEDOR Y OPRIMA DE NUEVO LA TECLA [TARE]

MENSAJES DEL DISPLAY

- EL DISPLAY PUEDE MOSTRAR LOS SIGUIENTES MENSAJES:

DISPLAY	INDICACIÓN
[OVER]	SOBRECARGA DE PESO
[ADERR]	DAÑO EN CELDA DE CARGA
[CLR]	BORRANDO
[SHIFT]	CONVERSIÓN
[SAVE]	VALOR GUARDADO
[U 6.**]	VOLTAJE DE BATERÍA
[END]	FIN
[OFF]	APAGÁNDOSE

A CONTINUACIÓN NOS MOSTRARA LOS PESOS QUE ALMACENAMOS EN MEMORIA

INSTRUCCIÓN	DISPLAY	PROCESO
PRESIONE [TARE]	[No. 1]	MUESTRA LA POSICIÓN DE MEMORIA DONDE SE ALMACENÓ EL PESAJE. INICIANDO POR EL ÚLTIMO PESAJE REALIZADO
PRESIONE[TARE]	[*****]	MUESTRA EL PESO DE DICHA MEMORIA
PRESIONE[TARE]	[No. 2]	NOS MUESTRA LA POSICIÓN DEL SIGUIENTE PESO ALMACENADO
PRESIONE[TARE]	[No. **]	NOS VA MOSTRANDO LOS PESOS ALMACENADOS HASTA LA ÚLTIMA POSICIÓN.
PRESIONE [→O←]	------	SIRVE PARA REGRESAR UNA POSICIÓN DE MEMORIA.
PRESIONE[TARE]	[END]	TERMINA EL PROCESO DEPUSE DE MOSTRAR LA ULTIMA POSICIÓN DE MEMORIA.

NOTA: TAMBIÉN PUEDE FINALIZAR LA OPERACIÓN PRESIONANDO LA TECLA [MR]

- **SUMATORIA DE PESAJES**
  TECLA [M+]

PARA UTILIZAR ESTA FUNCIÓN ES NECESARIO QUE EL PESO SE MUESTRE ESTABLE EN EL DISPLAY POR AL MENOS 3 SEG. SI EL PESO NO ESTA ESTABLE SE PODRÁ PRESIONAR LA TECLA [HOLD]; UNA VEZ ESTABLE EL PESO SE PRESIONA LA TECLA [M+] LA BÁSCULA MOSTRARÁ LA PALABRA **[**SAVE**]** EN EL DISPLAY. AUTOMATICAMENTE SE ALMACENARA EL VALOR EN LA MEMORIA.

LECTURA DE MEMORIAS

INSTRUCCIÓN	DISPLAY	DESCRIPCIÓN
PRESIONE **[**MR**]**	**[**SHIFT**]**	ACCESO A MEMORIA
PRESIONE**[**M+**]**	**[**No.*****]**	NOS MUESTRA EL NÚMERO TOTAL DE PESAJES ALMACENADOS
PRESIONE**[**TARE**]**	**[**H******]**	NOS MUESTRA LA PARTE ALTA DE LA SUMATORIA DE PESAJES REALIZADOS *****
PRESIONE**[**TARE**]**	**[*********]**	NOS MUESTRA LA PARTE BAJA DE LA SUMATORIA DE PESAJES REALIZADOS *****

*NOTA: DADO QUE EL DISPLAY SOLO PODRÁ DESPLEGAR 5 DÍGITOS, EL RESULTADO DE LA SUMA DE PESAJES ES DESPLEGADO EN 2 PARTES, EMPEZANDO POR LOS 4 DÍGITOS MÁS SIGNIFICATIVOS
EJEMPLO: SI LA SUMATORIA DE PESAJES FUE IGUAL A 162515, PRIMERO SE DESPLEGARÁ LA PARTE ALTA **[**H 1**]** DESPUÉS PRESIONE LA TECLA **[**TARE**]** Y SE DESPLEGARÁ LA PARTE BAJA **[**62515**].**

OPERACIÓN DE LA BÁSCULA CON CONTROL REMOTO

- **APAGADO DE LA BÁSCULA**

PRESIONE LA TECLA **[**OFF**]** EN LA BÁSCULA, DURANTE 3 SEGUNDOS, PARA APAGAR LA BÁSCULA. EL DISPLAY MOSTRARÁ LA CAPACIDAD MÁXIMA Y EL VOLTAJE ACTUAL **[**U 6.****]** DE LA BATERÍA.

NOTA: LA BÁSCULA NO PUEDE SER ENCENDIDA POR EL CONTROL REMOTO

- **MÉTODO PARA ESTABLECER EL CERO**

DEBIDO A VARIACIONES DE VOLTAJE O ALGÚN OTRO FACTOR, ES POSIBLE QUE SIN TENER PESO ALGUNO EN LA BÁSCULA, APAREZCA ALGUNA CANTIDAD, ENTONCES DEBE REFERENCIAR SU BÁSCULA A CERO

OPERACIÓN	DISPLAY
PRESIONE LA TECLA[→0←]	[0]

SI SU BÁSCULA ESTÁ REFERENCIADA A CERO SE ENCENDERÁ EL INDICADOR DE CERO EN LA BÁSCULA

- **MÉTODO PARA ESTABLECER LA TARA**

-CUANDO NO DESEE TOMAR EN CUENTA EL PESO DE ALGÚN CONTENEDOR, EN EL PROCESO DE PESADO.

OPERACIÓN	DISPLAY	
PRESIONE LA TECLA**[**TARE**]**	**[0]**	NOTA: DESPUÉS DE HABER COLGADO EL CONTENEDOR EN LA BASCULA PRESIONE LA TECLA **[**TARE**]**,Y EL DISPLAY MOSTRARA **[0]** AL MISMO TIEMPO SE ENCENDERÁ EL INDICADOR DE TARA EN LA BÁSCULA. AL COLOCAR EL PRODUCTO DENTRO DEL CONTENEDOR EL DISPLAY NOS MOSTRARA SOLO EL PESO DEL PRODUCTO, SIN CONTENEDOR.

-SI SE CONOCE EL PESO DEL CONTENEDOR PUEDE INGRESAR LA TARA CON LA SIGUIENTE RUTINA.

OPERACIÓN	DISPLAY	DESCRIPCIÓN
PRESIONE [MR]	[SHIFT]	INDICA QUE ENTRA AL PROCEDIMIENTO DE INGRESAR TARA.
PRESIONE [TARE]	[0000.0]	PARPADEA EL PRIMER DIGITO ESPERANDO QUE INGRESES VALOR
PRESIONE **[**→0←]	[_000.0]	PERMITE CAMBIAR EL VALOR DEL DIGITO.
PRESIONE [TARE]	[0_00.0]	PERMITE CAMBIAR DE POSICIÓN DE DIGITO.
PRESIONE [MR]	[-****. *]	MUESTRA EL VALOR DE TARA GRABADO CON SIGNO NEGATIVO
PRESIONE [→0←]	[0]	LIMPIA EL VALOR DE TARA Y REGRESA A CERO.

PARA BORRAR ESTA FUNCIÓN BASTA CON RETIRAR EL CONTENEDOR Y VOLVER A OPRIMIR LA TECLA [TARE]

- **AVISO IMPORTANTE**

LA FUNCIÓN DE TARA ES SUSTRACTIVA A LA CAPACIDAD MÁXIMA DE LA BASCULA. EJEMPLO: SI TENEMOS UN RECIPIENTE QUE PESA 6000 KILOS, LA BASCULA SOLAMENTE PODRÁ PESAR HASTA 9000 KILOS DE PRODUCTO PARA COMPLETAR LA CAPACIDAD MÁXIMA.

- **FIJACIÓN DE PESO**

LA BASCULA CUENTA CON UNA FUNCIÓN PARA FIJAR EL PESO ACTUAL EN LA PANTALLA DEL DISPLAY, ESTA FUNCIÓN ES GENERALMENTE USADA CUANDO SE REQUIERE REGISTRAR UN PESO QUE SE ENCUENTRA OSCILANDO.

-PARA FIJAR EL PESO.

PRESIONE LA TECLA [HOLD]	EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEL DISPLAY APARECERÁ UNA LUZ ROJA PARPADEANDO INDICANDO QUE EL PESO HA SIDO FIJADO

EN ESTE MOMENTO EL PESO ESTA FIJO EN EL DISPLAY POR LO QUE LA BÁSCULA NO MOSTRARA NINGÚN CAMBIO EN CASO DE MODIFICAR EL PESO ACTUAL.

PARA DESACTIVAR ESTA FUNCIÓN PRESIONE NUEVAMENTE LA TECLA **[**HOLD**]**